

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
імені адмірала Макарова

Машинобудівний інститут

Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування

«Допущений до захисту»

Завідувач кафедри ІМ та СМ

д.т.н., професор М.Р.Ткач

«15» _____ 2026 р.

Пояснювальна записка

до кваліфікаційної роботи бакалавра

на тему Проектування технології виготовлення гільзи
гідро машинки (125x125x370 мм)

Галузь знань 13 «Механічна інженерія»

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

Освітньо-професійна програма «Технології машинобудування»

Студент групи 4261



Аббасов Р.Т.

(прізвище та ініціали)

Керівник



Боду С.Ж.

(прізвище та ініціали)

Миколаїв 2026

**Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова**

Інститут _____ Машинобудівний навчально-науковий _____
Кафедра _____ Інженерної механіки та технології машинобудування _____
Освітній рівень _____ Бакалавр _____
Спеціальність _____ 131 «Прикладна механіка» _____
(шифр і назва)
Освітньо-професійна програма _____ «Технології машинобудування» _____
(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ІМ та ТМ
д.т.н., професор М.Р.ТКАЧ

“ _____ ” _____ 2026 р.

**З А В Д А Н Н Я
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА**

Студент _____ Аббасов Рустам Тахірович _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи „Проектування технології виготовлення гільзи гідро машинки (125x125x370 мм)“

керівник роботи доцент Боду С.Ж. _____
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “22”04.2026р. № 291-уч

2. Строк подання студентом роботи 1.06.2026 р.

3. Вихідні дані до роботи Робоче креслення деталі; нормативна література; держстандарти; довідники

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

1) Загальний розділ: Призначення деталі, аналіз технологічності деталі, характеристика властивостей матеріалу, вибір типу виробництва.

2) Технологічний розділ: Аналіз заводського техпроцесу. Вибір заготовки. Розробка маршрутної та операційної технології. Розрахунок припусків та режимів різання на одну з поверхонь деталі. Технічне нормування. Вибір обладнання, ріжучого та вимірювального інструменту.

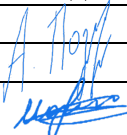
3) Конструкторський розділ: Розрахунок і проектування спеціальних конструкцій пристроїв для верстатів та спеціального металорізального інструменту.

4) Охорона праці та навколишнього середовища – Розробка заходів з охорони праці та навколишнього середовища на ділянці

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

Креслення деталі, заготовки, спеціального пристрою до металорізального верстату, спеціального металорізального або вимірювального інструменту, налагодження до однієї з технологічних операцій, планування ділянки цеху,

6. Консультанти розділів проекту

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
4	к.т., доц.Познанський А.С.		
Нормоконтроль	к.т.н., доцент Моргун С.О.		

7. Дата видачі завдання _____

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів дипломного проекту	Строк виконання етапів проекту	Примітка
1	Оформлення та затвердження технологічного процесу. Оформлення креслення деталі (роздруковка у форматі А3)	25.03.2026	
2	Оформлення загального та технологічного розділів (1, 2)	15.04.2026	
3	Оформлення конструкторського розділу (3)	25.04.2026	
4	Оформлення розділу з охорони праці та навколишнього середовища (4)	25.05.2026	
5	Оформлення креслень	25.05.2026	
	Перевірка на плагіат	1-10.06.2026	
6	Нормоконтроль (креслення у форматі А3)	1-9.06.2026	
9	Затвердження КРБ на кафедральному перегляді (ПЗ , креслення у форматі А1)	10-16.06.2026	
10	Оформлення та передача електронного варіанту роботи(текстові та графічні матеріали у форматі PDF)	12-16.06.2026	
11	Затвердження КРБ зав.кафедрою (подання, анотація)	12-16.06.2026	
12	Рецензування	16-22.06.2026	

Студент _____
(підпис)

Аббасов Р.Т.
(прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____
(підпис)

Боду С.Ж.
(прізвище та ініціали)

« _____ » _____ 2026 р.

АНОТАЦІЯ

В кваліфікаційній роботі бакалавра на тему «Проектування технології виготовлення гільзи гідро машинки (125x125x370 мм)» надано опис призначення деталі та характеристика матеріалу, з якого вона виготовлена, зроблено аналіз її технологічності, вибір та обґрунтування типу виробництва, розроблено технологічний процес виготовлення деталі.

В кваліфікаційній роботі наведені розрахунки спеціальних пристосувань та ріжучого і вимірювального інструментів, наведені заходи з охорони праці та навколишнього середовища на ділянці.

Ключові слова: гільза, гідро машинка, заготівка, припуски, пристосування для нарізання пазу, свердло-зенкер.

ABSTRACT

In the bachelor's qualification work on the topic "Design of the technology for manufacturing a hydraulic machine sleeve (125x125x370 mm)" a description of the purpose of the part and the characteristics of the material from which it is made are provided, an analysis of its manufacturability, selection and justification of the type of production are made, a technological process of manufacturing is developed .

The qualification work provides calculations of special devices and cutting and measuring tools, and labor and environmental protection measures are provided at the site.

Key words: sleeve, hydraulic machine, workpiece, allowances, groove cutting device, countersink drill.

						Арк.
						4
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Зміст

Вступ	6
1. Загальна частина	8
1.1. Призначення і конструкція деталі	9
1.2. Характеристика властивостей матеріалу деталі	9
1.3. Вибір і обґрунтування типу виробництва	10
2. Технологічна частина	12
2.1. Вибір способу отримання заготовки	13
2.2. Аналіз технологічного процесу виготовлення деталі	14
2.3. Розрахунок припусків на механічну обробку	17
2.4. Вибір баз і базових поверхонь	20
2.5. Вибір устаткування	21
2.6. Вибір ріжучого інструменту	29
2.7. Вибір пристосування	30
2.8. Розрахунок режимів різання	30
2.9. Технічне нормування	34
3. Конструкторська частина	36
3.1. Опис роботи та розрахунок пристосування для фрезерування паза	37
3.2. Розрахунок і конструювання свердла-зенкера	40
4. Охорона праці	43
4.1. Охорона праці та техніка безпеки	44
4.2. Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів на ділянці	45
4.3. Охорона навколишнього середовища	51
Висновки	54
Література	55

						Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

Вступ

Розвиток і вдосконалення будь-якого виробництва в даний час пов'язано з його автоматизацією, широким використанням обчислювальної техніки, застосуванням верстатів з ЧПК. Все це складає базу, на якій створюються автоматизовані системи управління і створюються можливості оптимізації технологічних процесів і режимів обробки.

Розвиток машинобудування йтиме у напрямі подальшої уніфікації і стандартизації технологічних процесів виготовлення виробів, скорочення кількості верстатів і трудомісткості, а також застосування високоефективного устаткування. Механізація і автоматизація виробничих процесів є основою підвищення продуктивності праці і збільшення випуску продукції. Великі перспективи відкриваються перед технологічною наукою у зв'язку із застосуванням ЕОМ. Виявлення і формалізація чинників і закономірностей протікання технологічних процесів стало можливим лише при використанні ЕОМ. За допомогою ЕОМ здійснюється класифікація і групування деталей, вибір режимів різання, підбір устаткування, оснащення, інструментів, приватні і загальні побудови технологічних процесів.

На даній ділянці поставлені завдання вдосконалення технологічних процесів, дослідження і вивчення нових методів виробництва, подальшого розвитку і впровадження комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, на базі досягнень науки і техніки, що дозволяють підвищити продуктивність праці при належній якості і найменшій собівартості продукції, що випускається.

Ці задачі можна вирішувати, враховуючи такі основні напрями сучасного розвитку технології машинобудування як:

1. Можливо більше скорочення обробки металів різання, що досягається виготовленням заготовок тих, що наближаються формою, розмірам і якості поверхні до готових деталей.
2. Застосування для механічної обробки високопродуктивного автоматизованого устаткування, твердосплавного, металокерамічного і

						Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

алмазного інструменту, швидкодіючих пристосувань, а також застосування оптимальних режимів різання.

3. Виготовлення деталей з високої точністю форми і розмірів і високою якістю обробленої поверхні, міцності і довговічності машин, що виготовляються.

4. Застосування зміцнюючих технологій тощо. Так, одним з шляхів підвищення продуктивності праці і зменшення собівартості дрібносерійного і серійного виробництва одержала групова форма організації виробництва.

За рахунок уніфікації деталей збільшуються об'єми їх партій, зменшуються різноманіття техпроцесів, що дозволяє використовувати високопродуктивні методи обробки масового виробництва.

У кваліфікаційній роботі розглянуті питання технологічної якості виготовлення деталей, підвищення коефіцієнта використання матеріалу, конструкторські роботи; а також розроблений технологічний процес механічної обробки гільзи.

						Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		7

					4261.01.КРБ.04.01.ПЗ						
Зм	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Загальна частина	Літ			Арк.	Аркушів	
Розробив		Абдасов Р.Т.				К	Р	Б	8	3	
Перевірів		Боду С.Ж.				НУК					
Консульт.											
Н.контр.		Моргун С.О.									
Затвердив		Ткач М.Р.									

1. Загальна частина

1.1. Конструкція і призначення деталі

Підвищення типів механізації робіт у судновому машинобудуванні, впровадження автоматизації виробничих процесів, застосування новітніх досягнень науки і техніки, широке використання спеціалізації й уніфікації – усе це сприяло створенню нових машин, що відрізняються великою енергоємністю при порівняно дрібних габаритах. Задачу створення таких машин допомагає дозволити гідромашинка, що є простим і надійним засобом для одержання зворотно-поступального руху.

Одним з основних вузлів системи є гідромашинка. Застосування гідромашинки в судновому машинобудуванні обумовлено можливістю найбільш простим і надійним способом, одержати зворотно-поступальний рух, що знайшло величезне застосування в різних підйомно-транспортних пристроях, люкових закритті, інших автоматизованих пристроїв на судах.

Гідромашинка є об'ємним гідроприводом, у якому відома ланка шток робить зворотно-поступальний рух.

Основними деталями гідромашинки є: корпус, шток, поршень, шатун, задня кришка, передня кришка.

Проектована гільза – є основною деталлю гідромашинки. Гільза має ряд конструктивних елементів, наявність яких забезпечує виконання заданих функцій.

1.2. Характеристика властивостей матеріалу деталі

Гільза гідромашинки виготовляється з конструкційної сталі.

Хімічний склад сталі з який виготовляється гільза гідромашинки приведена в табл.1.1.

Хімічний склад сталі

Таблица 1.1

Сталь	C	Mn	Cr	F
25Л	0,22-0,3	0,35-0,9	0,2-0,42	інше

					4261.01.КРБ.04.01.ПЗ	Арк.
						9
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Характеристика механічних властивостей стали при температурі 200°C. Межа текучості $\sigma_T=240$ МПа; межа міцності на розтягання $\sigma_B=450$ МПа; відносне подовження $\delta=19\%$; відносне звуження $\Psi=30\%$; ударна в'язкість $\alpha_H=4$ кгс-м/см² твердість 124...151 НВ.

1.3. Визначення та обґрунтування типу виробництва

Тип виробництва - це кваліфікаційна категорія, виділювана по ознаках широти номенклатури, регулярності, стабільності й обсягу випуску продукції.

У машинобудуванні розрізняють умовно три основних типи виробництва: масове, серійне й одиничне. Орієнтовно тип виробництва може бути обраний відповідно до таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Тип виробництва	Річна кількість деталей шт.
	Масою до 20 кг.
Масове	500000
Багатосерійне	50000-500000
Середньосерійне	5000-50000
Дрібносерійне	1000-5000
Одиничне	1000

 
Маса деталі – 8,2 кг, річна кількість деталей 15000 шт., це відповідає серійному типу виробництва. Серійне виробництво характеризується обмеженою номенклатурою виробів, що виготовляються періодично повторюваними партіями і порівняно великим обсягом виробництва.

У залежності від широти номенклатури величини партії деталей розрізняють наступні типи: дрібносерійне виробництво $20 \leq k_{3.o.} \leq 40$; середнесерійне виробництво $10 \leq k_{3.o.} \leq 20$; багатосерійне виробництво $1 \leq k_{3.o.} \leq 10$. Для серійного виробництва характерне застосування як універсального, так і спеціалізованого устаткування яке розташовується по ходу технологічного процесу.

					4261.01.КРБ.04.01.ПЗ	Арк.
						10
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Виконання на робочих місцях декількох повторюваних операцій – характерна ознака серійного виробництва.

					4261.01.КРБ.04.01.ПЗ	Арк.
						11
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ				
					Технологічна частина				
Зм	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					
Розробив		Абдасов Р.Т.							
Перевірів		Боду С.Ж.							
Консульт.									
Н.контр.		Морзун С.О.							
Затвердив		Ткач М.Р.							
						Літ			Арк.
						К	Р	Б	12
									Аркушів
									24
						НУК			

2. Технологічна частина

2.1. Вибір і обґрунтування вибору заготовки

Розрахунок коефіцієнта використання матеріалу. КВМ – являє собою відношення маси деталі G_d до маси заготовки G_z . $KBM = G_d/G_z$. Чим ближче чисельне відношення КВМ до одиниці, тим менше іде відходів у стружку у виді відходів і тем вище техніко-економічні показники проектованої ділянки.

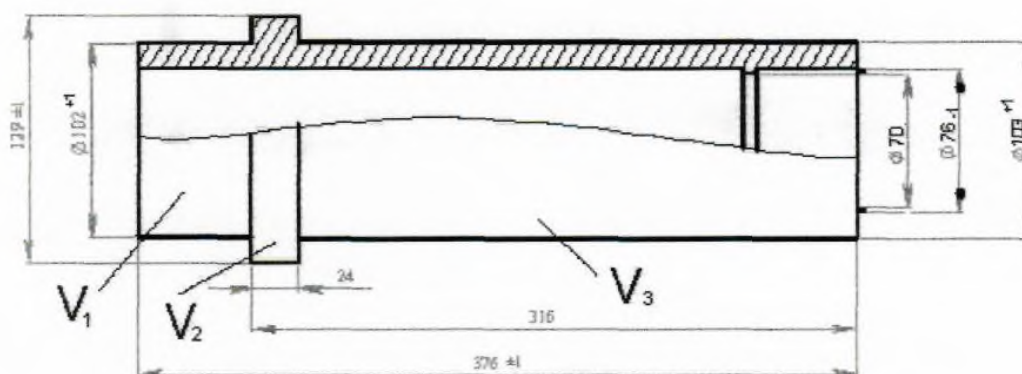


Рис.2.1.Схема розбиття заготовки на елементарні обсяги

Масу заготовки визначаємо шляхом розбиття її на елементарні обсяги.

$$G_z = \frac{\sum V \cdot \rho}{1000}, \text{ де } \sum V = V_1 + V_2 + V_3$$

$\sum V$ – сумарний обсяг заготовки;

$\rho = 7,8 \text{ г/см}^3$ – питома вага;

$$V_1 = \frac{\pi \cdot (d_1^2 - d_2^2) \cdot l_2}{4} = \frac{3,14 \cdot (10,2^2 - 7,6^2) \cdot 6,0}{4} = 218 \text{ см}^3$$

$$V_2 = H_2 \cdot l_2 - \frac{\pi \cdot d_3^2}{2} \cdot l_2 = 12,9^2 \cdot 2,4 - \frac{3,14 \cdot 7,6^2}{2} \cdot 2,4 = 182$$

$$V_3 = \frac{\pi \cdot (d_4^2 - d_2^2) \cdot l_3}{4} = \frac{3,14 \cdot (10,3^2 - 7,6^2) \cdot 29,2}{4} = 1108 \text{ см}^3$$

$$V = 218 + 182 + 1108 = 1508 \text{ см}^3.$$

$$G_z = \frac{1508 \cdot 7,8}{1000} = 11,76 \text{ кг}$$

$$KBM = \frac{8,2}{11,76} = 0,69$$

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						13
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Габарити, маса, конфігурація, матеріал і вимоги до його механічних властивостей, наявність поверхонь, що залишаються в готовій деталі, обсяг випуску

і тип виробництва обумовлюють метод одержання вихідної заготовки. Найбільш загальним методом вибору оптимального виду заготовки є метод визначення технологічної собівартості заготовки і вартості обробки і підсумовування отриманих величин. Для даного проекту вибираємо відливку отриману відцентровим литтям, тому що її технологічна собівартість менше ніж заготовки зі штампування і кування.

2.2. Розробка технологічного процесу

Розробка технологічних процесів входить основним розділом в технологічну підготовку виробництва і виконується на основі принципів «Єдиної системи технологічної підготовки виробництва» (ГОСТ 14001-83).

При розробці технологічного процесу керуються наступними принципами:

- в першу чергу обробляються ті поверхні, які є базовими при подальшій обробці;
- після цього обробляють поверхні з найбільшим припуском;
- далі виконують обробку поверхонь, зняття металу з яких в найменшій мірі впливають на жорсткість заготовки;
- у початок технологічного процесу слід відносити ті операції, на яких можна чекати появу браку із-за прихованих дефектів металу (тріщин, раковин);
- поверхні, обробка яких пов'язана з точністю і допусками відносного розташування поверхонь (перпендикулярності, паралельності і та ін.), виготовляють при одній установці;
- поєднання чорнової, попередньої і чистової (остаточній) обробок в одній операції і на одному і тому ж устаткуванні небажано – таке поєднання допускається при обробці жорстких заготовок з невеликими припусками;

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						14
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

– при виборі настановних (технологічних) баз слід прагнути до дотримання двох основних умов: поєднанню технологічних баз з конструкторськими; постійності баз, тобто вибору такої бази, орієнтуючись на яку можна провести всю або майже всю обробку. Принцип базування заготовки повинен строго відповідати ДСТУ 2232-93.

Використовуючи вище перераховані принципи розробки технологічного процесу. Маршрут обробки приймає такий вид.

Операція 005 Технічний контроль

На даній операції здійснюється контроль якості заготовки (вхідний).

Операція 010 Токарна

На даній операції виробляється гостріння поверхні 1, підрізування торця 2. Деталь закріплюється в трьохкулачковий патрон, гостріння виробляється на токарно-гвинторізному верстаті 16Б05П з використанням твердосплавних різців Т5К10; вимірювальний інструмент ШЦ-I-125-0,1 ДСТУ ENISO 133851:2018, лінійку вимірювальну 500 ДСТУ ГОСТ 427:2009.

Операція 015 Токарна

На даній операції виробляється, підрізування торця 1, зняття фаски 2, розточення отворів 3 і 4. Деталь закріплюється в трьохкулачковий патрон, гостріння виробляється на токарно-гвинторізному верстаті 16Б05П з використанням твердосплавних різців Т5К10; вимірювальний інструмент ШЦ-I-125-0,1 ДСТУ ENISO 133851:2018.

Операція 020 Токарна

Виробляється підрізування торця 1, точити фаску 2, розточити отвори 3, 4, точити поверхню 5, підрізати торець 6, точити поверхню 7. Деталь закріплюється в трьохкулачковий патрон, нерухомий люнет, гостріння виробляється на токарно-гвинторізному верстаті з ЧПК 16Б05ВФ3 з використанням твердосплавних різців Т5К10.

Операція 025 Фрезерувальна

Верстат горизонтально-фрезерний 6Р81. Деталь кріпиться в тиски машинні пневматичні, фрезеруються поверхні 1, 2 торцевими фрезами Т5К10, вимірювальний інструмент ШЦ-I-125-0,1 ДСТУ ENISO 133851:2018.

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						15
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Операція 030 Технічний контроль

У який здійснюється технічний контроль всіх оброблених поверхонь.

Операція 035 Токарна

Виробляється підрізування торців 1, 3, розточити отвір 2. Деталь закріплюється в трьохкулачковий патрон, нерухомий люнет, гостріння виробляється на токарно-гвинторізному верстаті 16Б05П. Ріжучий інструмент - різець Т15К6. Вимірювальний інструмент ШЦ-I-125-0,1 ДСТУ ENISO 133851:2018.

Операція 040 Токарна

Виробляється точіння поверхні 1, підрізування торця 2. На токарно-гвинторізному верстаті з ЧПК 16Б05ВФ3. Ріжучий інструмент - різець Т15К6. Вимірювальний інструмент ШЦ-I-125-0,1 ДСТУ ENISO 133851:2018.

Операція 045 Фрезерувальна

Верстат вертикально-фрезерувальний 6Р11. Деталь кріпиться в лещата машинні пневматичні, фрезерується поверхня 1, торцевою фрезою Р6М5, вимірювальний інструмент ШЦ-I-125-0,1 ДСТУ ENISO 133851:2018.

Операція 050 Свердлильна

Свердлити 4-і отвору свердлом Ø21 Р6М5, попередньо зацентрувавши свердлом Ø8 Р6М5. Деталь закріплюється в трьохкулачковий патрон, гостріння виробляється на вертикально-свердлильному верстаті з ЧПК 2Н125ФЗС32.

Операція 055 Свердлильна

Свердлити отвір 1 свердлом Ø8,9 Р6М5, зенковать отвір 1 зенковкой Р9, нарізати різьблення М10х1-6Н мітчиком М10х1. Деталь встановлюється в машинні пневматичні лещата, гостріння виробляється на вертикально-свердлильному верстаті 2Н125.

Операція 060 Довбальна

Устаткування – верстат довбальний 7А420. Деталь встановлюється в тиски машинні пневматичні. Довбати поверхню 1, різець довбальний Р6М5. Мірятьний інструмент ШЦ-I-125-0,1 ДСТУ ENISO 133851:2018, кутомір ГОСТ 5378-88.

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						16
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Операція 065 Хонінгувальна

Устаткування – верстат вертикально-хонінгувальний ЗГ883. Хонінгувати поверхню 1. Деталь кріпиться в трьохкулачковий патрон. Обробка ведеться хонголовкой. Вимірювальний інструмент-нутромір 100-160 ГОСТ 868-72.

2.3. Розрахунок припусків на механічну обробку

Розрахунок припусків на механічну обробку виробляється розрахунково-аналітичним методом і по таблицях.

Загальним припуском на обробку називається шар металу, що видаляється з поверхні заготівлі в процесі її обробки на всіх операціях.

Проміжний припуск – шар металу необхідний для виконання технологічного переходу й обумовлений як різниця розмірів одержуваних на суміжних – попередніх і виконуваних технологічних переходах процесу обробки даної поверхні.

Для зовнішніх поверхонь деталі

$$z_i = a - y,$$

для внутрішніх $z_i = b - a,$

де z_i – проміжний припуск,

a – розмір одержуваний на попередньому переході,

y – розмір, що повинний бути отриманий на виконуваному переході.

Розмір припуску повинний бути достатнім для того, щоб при його зрізанні були усунуті різні дефекти заготівлі (нерівності, дефектний шар тощо), а також для компенсації похибок установки і базування заготовок на даній операції і похибок форми і розмірів, отриманих на попередній операції.

Зробимо розрахунок аналітичним способом припусків на розмір 0,100-0,087 мм.

Припустимі відхилення розмірів вилівка $TH_3 = 1,0 \text{ мм}$.

Допуски розмірів шорсткості поверхні вилівка отриманої відцентровим литтям.

IT12-IT14; $Ra = 1,25 \text{ мкм}$.

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						17
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Технологічний допуск при чорновому гострінні (12 квалітет)
 $TН_1=0,35\text{мм}=350\text{мкм}$

при чистовому гострінні $TН_2=0,14\text{мм}=140\text{мкм}$

при тонкому гострінні $TН_3=0,054\text{мм}=54\text{мкм}$

Величина $(Rz+h)$ дорівнює 400 мкм.

При чорновому гострінні $Rz=50\text{мкм}$ $h=50\text{мкм}$

при чистовому гострінні $Rz=20\text{мкм}$ $h=20\text{мкм}$

при тонкому гострінні $Rz=5\text{мкм}$ $h=5\text{мкм}$.

Сумарне значення відхилень для виливка при установці на площину – виражається величиною короблення.

$$\Delta_{кор} = \Delta_{\kappa} \cdot L = 1 \cdot 60 = 60 \text{ мкм, де } \Delta_{\kappa} = 0,3 - 1,5.$$

Величина залишкових відхилень після чорнового гостріння.

Похибка установки заготівлі $\Delta\varepsilon_y = 80 \text{ мкм}$

Похибка при чистовому і тонкому гострінні $\Delta\varepsilon_y = 0 \text{ мкм}$

Робимо розрахунок мінімальних значень між операційних припусків – під чорнове гостріння

$$2Zi_{\min} = 2 \cdot [(Rz + h)_{i-1} + \sqrt{\Sigma \varepsilon_{i-1}^2 + \varepsilon_i^2}] = 2 \left[400 + \sqrt{60^2 + 80^2} \right] = 1000 \text{ мкм}$$

– під чистове гостріння

$$2Zi_{\min} = 2 \cdot [(Rz + h)_{i-1} + \sqrt{\Sigma \varepsilon_{i-1}^2 + \varepsilon_i^2}] = 2 \left[(50 + 50) + \sqrt{3,6^2 + 80^2} \right] = 207,2 \text{ мкм}$$

– під тонке гостріння

$$\Delta_{ост} = 0,05 \cdot 60 = 3 \text{ мкм}$$

$$2Zi_{\min} = 2 \cdot [(Rz + h)_{i-1} + \sqrt{\Sigma \varepsilon_{i-1}^2 + \varepsilon_i^2}] = 2 \left[(50 + 50) + \sqrt{3,6^2 + 80^2} \right] = 207,2 \text{ мкм}$$

Приймаємо за розрахунковий розмір останнього переходу (тонке гостріння) 99,913 мм, для інших переходів одержимо:

– для чистового гостріння $99,913+0,086=99,999 \text{ мм}$.

– для чорнового гостріння $99,999+0,2072=100,2062 \text{ мм}$

– для заготівлі $100,2062+1,000=101,2062 \text{ мм}$

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						18
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Найменший граничний розмір 99,913мм – після тонкого гостріння.

Найбільший розмір після тонкого гостріння $99,913+0,087=100$ мм

Найменший граничний розмір після чистового гостріння 99,999 мм.

Найбільший граничний розмір після чистового гостріння

$99,999+0,140=100,139$ мм.

Найменший граничний розмір після чорнового гостріння 100,2062 мм.

Найбільший граничний розмір після чорнового гостріння

$100,2062+0,35=100,5562$ мм.

Найменший граничний розмір заготівлі 101,2062

Найбільший граничний розмір заготівлі $101,2062+1,000=102,2062$ мм

У підсумку між операційні припуски:

– для тонкого гостріння $z_{2min}=99,999-99,913=0,086$ мм

$z_{2max}=100,139-100=0,139$ мм

– для чистового гостріння $z_{1min}=100,2062-99,999=0,2072$ мм

$z_{1max}=100,556-100,139=0,417$ мм

– для чорнового гостріння $z_{3min}=101,2062-100,2062=1$ мм

$z_{3max}=102,2062-100,5562=1,65$ мм

Зробимо перевірку правильності розрахунків

$z_{2max}-z_{2min}=0,139-0,086=0,053$ мм

$TH_2-TH_3=0,140-0,087=0,053$ мм

$z_{1max}-z_{1min}=0,417-0,2072=0,210$ мм

$TH_1-TH_2=0,35-0,140=0,210$ мм

$z_{3max}-z_{3min}=1,65-1=0,65$ мм

$TH_3-TH_1=1-0,35=0,65$ мм

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						19
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Табличний вибір припусків

Таблиця 2.1

Параметри обробки	Квалітети	Шорсткість	Допуск	Припуск	Остаточний розмір
Ø100h14 _(-0,87) Заготовка Чорнове гостріння Чистове гостріння	h15 h14	Rz80	±1 -0,87	3 1,5	Ø103±1 Ø100 _(-0,87)
Ø80C11 ^(+0,34) Заготовка Чорнове гостріння Чистове гостріння	hI4 C11	Rz80	±1 + 0,7 + 0,34	4 2 2	Ø76±1 Ø78 ^{+0,7} Ø80 ^{+0,34}
Ø72H14 Заготовка Чорнове гостріння	H14	Rz80	+ 1 0	2 2	Ø70±1 Ø72
Ø82H14 ^(+0,87) Заготовка Чорнове гостріння	H14	Rz80	±1 +0,87	6 6	Ø76±1 Ø82 ^{+0,87}
Ø80Js10 ^(+0,07) Заготовка Чорнове гостріння Чистове гостріння Хонінгування	H14 H10 Js10	Rz80 Ra2,5 Ra1,25	±1 +0,87 +0,14 +0,07	4 3 1 0,2	Ø76±1 Ø79 ^{+0,87} Ø80 ^{+0,14} Ø80,2 ^{+0,07}
l=370±0,5 Заготовка Чорнове гостріння Чистове гостріння		Rz80	±1 ±1 ±0,5	6 4 2	376±1 372±1 370±0,5
l=22 Заготовка Чорнове гостріння Чистове гостріння		Rz80 Rz40	±1 +0,87 +0,3	2 1 1	24±1 23±0,87 22±0,3

2.4. Вибір баз і базових поверхонь

При проектуванні технологічного процесу механічної обробки необхідно вибирати настановні бази оброблюваної деталі, від вибору яких залежить точність обробки деталі.

Настановними базами називаються такі поверхні деталі, якими вона встановлюється для обробки у визначеному положенні щодо верстата (чи пристосування) і що ріже чи іншого робочого інструмента.

Настановними базами можуть служити плоскі поверхні, зовнішні і внутрішні циліндричні поверхні, торцеві поверхні, поверхні отворів, конічні, криволінійні поверхні.

На операціях токарської обробки деталей встановлюється в трьохкулачковому патроні і нерухомому люнеті, або обертовому центрі. Наставними базами в цьому випадку служать зовнішні циліндричні поверхні. На вертикально-фрезерних, свердлильних, хонінгувальному верстатах деталей встановлюється в спеціальне пристосування з базуванням по торцю і зовнішніх циліндричних поверхнях

2.5. Вибір обладнання

Вибір устаткування здійснюється з урахуванням наступних чинників: габаритів робочої зони верстата, який повинен відповідати розмірам оброблюваної деталі, можливість забезпечення заданих параметрів точності і шорсткості поверхні, відповідність потужності, жорсткості і кінематичних даних устаткування оптимальним режимам виконання операцій, забезпечення продуктивності, відповідність устаткування вимогам техніки безпеки і промислової санітарії, ціна устаткування. Якщо для операції, що розробляється, можливо використання верстатів двох різних моделей, що забезпечують однакові вимоги за якістю обробки, то вирішальним при виборі моделі є економічність обробки.

При виборі устаткування враховуються наступні основні фактори.

- обсяг випуску деталей за завданням;
- тип виробництва;
- розміри деталі;
- розміри і розташування оброблюваних поверхонь;
- вимоги до точності, шорсткості поверхні й економічності обробки;
- необхідність найбільш повного використання верстатів по потужності і по завантаженню;

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						21
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

– простоту обслуговування верстатів, ступінь їхнього використання і вартість.

За своєю технічною характеристикою обраний верстат повинний відповідати наступним вимогам:

- робоча зона верстата повинна відповідати габаритам оброблюваної деталі;
- потужність, твердість і кінематичні можливості верстата повинні дозволяти вести роботу на оптимальних режимах різання;
- продуктивність верстата повинна відповідати заданому обсягу випуску виробів [2].

Виходячи з перерахованих вимог на ділянці по виробництву деталей гідромашинки використовується наступне устаткування:

Токарні операції виконуються на токарно-гвинторізному верстаті моделі 16Б05П: основні характеристики зведені в табл. 2.2.

Технічні характеристики токарно-гвинторізного верстату
моделі 16Б05П

Таблиця 2.2

Найбільший діаметр заготовки над	
– станиною	250
– над супортом	145
Найбільший діаметр прутка, що проходить через отвір шпинделя	16
Найбільша довжина заготовки	500
Крок різби: метричної	0,2 ÷ 28
дюймової, число ниток на дюйм	96 ÷ 5
модульної, модуль	0,1 ÷ 14
Частота обертання шпинделя, об/хв	30–3000
Число швидкостей шпинделя	Б/с
Найбільше переміщення супорта:	
поздовжнє	540
поперекове	160

Продовж.табл.2.2	
Подача супорта, мм/об (мм/хв):	
поздовжня	0,02 ÷ 0,35
поперекова	0,01 ÷ 0,175
Потужність електродвигуна головного приводу, кВт	1,5
Габаритні розміри:	
довжина	1510
ширина	725
висота	1360
Маса, кг	715

Токарні операції з ЧПК виконуються на токарно-гвинторізному верстаті моделі 16Б05ВФ3. Його основні характеристики зведені в табл.2.3.

Технічні характеристики токарно-гвинторізного верстата з ЧПК
моделі 16Б05Ф3

Таблиця 2.3

Найбільший діаметр заготовки над	
– станиною	250
– над супортом	160
Найбільший діаметр прутка, що проходить через отвір шпинделя	16
Найбільша довжина заготовки	350
Шаг різьби: метричної	0,2 ÷ 28
дюймової, число ниток на дюйм	96 ÷ 5
модульної, модуль	0,1 ÷ 14
Частота обертання шпинделя, об/хв	30–3000
Число швидкостей шпинделя	16–4000
Найбільше переміщення супорта:	
поздовжнє	540
поперекове	160

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						23
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Продовж.табл.2.3	
Подача супорта, мм/об (мм/хв):	0,02 ÷ 0,35
поздовжня	0,01 ÷
поперекова	0,175
Потужність електродвигуна головного приводу, кВт	2,3
Габаритні розміри:	
довжина	2250
ширина	950
висота	1550
Маса, кг	1300

Фрезерувальні операції виконуються на вертикально-фрезерувальному верстаті 6Р11. Його основні характеристики зведені в табл.2.4.

Технічні характеристики вертикально-фрезерувального верстату
моделі 6Р11

Таблиця 2.4

Розміри робочої поверхні столу (ширина х довжина), мм	250x1000
Найбільше переміщення стола, мм:	
поздовжнє	630
поперекове	200
вертикальне	350
Переміщення гільзи зі шпинделем, мм	60
Найбільший кут повороту шпиндельної головки, °	±45
Внутрішній конус шпинделя (конусність 7:24)	50
Число швидкостей шпинделя	16
Частота обертання шпинделя, об/хв	50–1600
Число подач стола	16
Подача стола, мм/хв:	35 ÷ 1020
поздовжня та поперекова	14 ÷ 390
вертикальна	

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						24
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Продовж.табл.2.4	
Швидкість швидкого переміщення супорта мм/хв:	
поздовжнього та поперекового	2900
вертикального	1150
Потужність електродвигуна головного приводу, кВт	5,5
Габаритні розміри:	
довжина	1480
ширина	1990
висота	2360
Маса, кг	2360

Фрезерувальні операції виконуються на горизонтально-фрезерувальному верстаті 6Р81. Основні характеристики зведені в табл.2.5.

Технічні характеристики горизонтально-фрезерувального верстату моделі 6Р81

Таблиця 2.5

Розміри робочої поверхні столу (ширина х довжина), мм	250х1000
Найбільше переміщення стола, мм:	
поздовжнє	630
поперекове	200
вертикальне	320
Відстань від осі горизонтального шпинделя до поверхні стола	50–370
Найбільший кут повороту стола, °	±45
Внутрішній конус горизонтального шпинделя	45
Число швидкостей горизонтального шпинделя	16
Частота обертання горизонтального шпинделя, об/хв	50–1600
Число подач стола	16

Продовж.табл.2.5	
Подача стола, мм/хв:	
поздовжня	35 ÷ 1020
поперекова	28 ÷ 790
вертикальна	14 ÷ 390
Швидкість швидкого переміщення супорта мм/хв:	
поздовжнього	2900
поперекового	2300
вертикального	1150
Потужність електродвигуна головного приводу, кВт	5,5
Габаритні розміри:	
довжина	1480
ширина	1990
висота	1630
Маса, кг	2280

Свердлувальна операція з ЧПК виконується на вертикально-свердлильному верстаті 2Н125Ф3С32. Основні характеристики зведені в табл.2.6.

Технічні характеристики вертикально-свердлильного верстату
моделі 2Н125Ф3С32

Таблиця 2.6

Найбільший умовний діаметр свердління у сталі	25
Розміри робочої поверхні столу (ширина х довжина), мм	400х450
Найбільша відстань від торця шпинделя до робочий поверхні столу	700
Виліт шпинделю	450
Найбільший хід шпинделю	—
Найбільше вертикальне переміщення: свердлильної (револьверної) головки стола	560 —

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						25
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Продовж.табл.2.6	
Конус Морзе отвору шпинделя	4
Число швидкостей шпинделя	12
Частота обертання шпинделя, об/хв	45 ÷ 2000
Число подач шпинделя (револьверної головки)	18
Подача шпинделя (револьверної головки), мм/хв	10 ÷ 500
Потужність електродвигуна приводу головного руху, кВт	3,7
Габаритні розміри:	
довжина	1800
ширина	2170
висота	2700
Маса, кг	4700

Свердлильна операція виконується на вертикально-свердильному верстаті 2Н125. Його основні характеристики зведені в табл.2.7.

Технічні характеристики вертикально-свердильного верстата
моделі 2Н125

Таблиця 2.7

Найбільший умовний діаметр свердління у сталі	25
Робоча поверхня столу, мм	400x450
Найбільша відстань від торця шпинделя до робочий поверхні столу	700
Виліт шпинделю	250
Найбільший хід шпинделю	200
Найбільше вертикальне переміщення: свердильної (револьверної) головки стола	170 270
Конус Морзе отвору шпинделя	3
Число швидкостей шпинделя	12
Частота обертання шпинделя, об/хв	45 ÷ 2000

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						26
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Продовж.табл.2.7	
Число подач шпинделя (револьверної головки)	9
Подача шпинделя (револьверної головки), мм/хв	0,1 ÷ 1,6
Потужність електродвигуна приводу головного руху, кВт	2,2
Габаритні розміри:	
довжина	915
ширина	785
висота	2350
Маса, кг	880

Довбальна операція виконується на довбальному верстаті 7А420. Основні характеристики зведені в табл.2.8.

Технічні характеристики довбального верстату моделі 7А420

Таблиця 2.8

Довжина ходу довб`яка	20–200
Відстань від від зовнішньої площини різцедержача до стійки (виліт)	615
Відстань від площини столу до нижнього кінця напрямних довб`яка	500
Діаметр робочої поверхні стола	—
Найбільше переміщення:	
поздовжнє	650
поперекове	510
Кут нахилу довбальної головки, °	±10
Найбільший переріз різця	20x32
Число подвійних ходів довб`яка у хвилину	—
Швидкість довб`яка на робочому ході, м/хв	3–38

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						27
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Подача стола за один подвійний хід довб`яка:	
поздовжня	0,2–2,5
поперекова	0,1–2,5
колова	0,1–1,4
Потужність електродвигуна приводу головного руху, кВт	4
Габаритні розміри:	
довжина	2300
ширина	1270
висота	2175
Маса, кг	2240

Хонінгувальна операція виконується на хонінгувальному верстаті 3Г833. Його основні характеристики зведені в табл.2.9.

Технічні характеристики хонінгувального верстату моделі 3Г833

Таблиця 2.9

Діаметр хонінгування, мм:	
– найбільший	125
– найменший	30
– припустимий	165
Довжина хонінгування, мм:	
– найбільша	30
– найменша	400
Хід шпинделя, мм	500
Відстань від вісі шпинделя до напрямних (виліт), мм	300
Розмір робочої поверхні стола (ширина x довжина), мм	500x1000
Кількість швидкостей шпинделя	3

Продовж.табл.2.9	
Частота обертання шпинделя, об/хв	90, 145, 235
Швидкість возвратно-поступательного руху (регулювання безступенчасте), м/хв	3-18
Габаритні розміри, мм:	
довжина	1295
ширина	1145
висота	2755
Маса, кг	1520

2.6. Вибір ріжучого та вимірювального інструменту

При розробці технологічного процесу бажано прийняти стандартний, як більш дешевий, різальний інструмент, але при необхідності розробляється спеціальний комбінований, фасонний інструмент, що дозволяє сполучати обробку декількох поверхонь, скорочуючи тим самим основний час.

При проектуванні нового інструмента, що ріже, крім розробки конструкції виробляються необхідні розрахунки геометричних параметрів. З урахуванням перерахованих вимог у даному дипломному проекті при розробці технологічного процесу застосовується як стандартний, так і спеціальний різальний інструмент.

Наприклад, для свердлильної операції 050 на верстаті з ЧПК 2Н125Ф3С32 в якості інструмента, що ріже, використовуються

– свердло центрувальне Ø8 P6M5 ДСТ2034-80Е, свердлильна частина довжиною $l=15\text{мм}$, ділянка вершини заточена під кутом $2\varphi = 118^\circ$, задній кут $\alpha=11^\circ$, загальна довжина свердла 150мм.

– свердло спіральне з конічним хвостовиком Ø21 P6M5 ДСТ 2034-80Е, довжина свердла $L=168\text{мм}$, довжина робочої частини $l=87\text{мм}$, конус Морзе №1.

У якості спеціального інструмента, що ріже, застосовують свердло-зенкер.

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						29
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

При виборі вимірювального інструмента варто враховувати, що похибка виміру звичайно більше самого засобу виміру і визначається як сума систематичних і випадкових складових. За значення основної похибки засобу виміру можна прийняти граничні похибки показань, а також похибка засобу виміру, викликувані контактними деформаціями в місці зіткнення вимірювального елемента з об'єктом контролю, не повинне перевищувати 0,1 похибку виміру, що допускається.

Як вимірювальний інструмент при виготовленні гільзи використовують:

- для виміру зовнішніх, внутрішніх діаметрів – штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ДСТУ EN ISO 13385-1:2018.
- контроль внутрішнього діаметра шатуна здійснюється калібр-пробкою ДСТ 14822 (23)-69.

2.7. Вибір пристосування

У серійному виробництві задача підвищення продуктивності і полегшення праці робітників є головною, тому пристосування повинні:

- забезпечити задану точність обробки;
- знижувати допоміжний час при виконанні верстатних операцій;
- полегшувати праці верстатника при установці, знятті, затиску деталі;
- підвищувати продуктивність верстата;
- дати можливість здійснювати багатOVERстатне обслуговування.

У даному проекті використовуються фрезерувальні пристосування для фрезерування паза і для фрезерування шатуна. Також пристосування для фрезерування паза гільзи можна використовувати у свердлильних і хонінгувальних операціях.

2.8. Розрахунок режимів різання

При призначенні елементів режимів різання враховують характер обробки, тип і розміри інструменту, матеріал його ріжучій частини, матеріал і стан заготовки, тип і стан устаткування.

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						30
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Елементи режимів різання встановлюються в наступному порядку:

- Глибина різання **t**: при чорновій (попередній) обробці призначають по можливості максимальну t , рівну припуску або його більшій частині; при чистовій (остаточній) обробці, залежно від вимог точності розмірів і шорсткості обробленої поверхні.

- Подача **S**: при чорновій обробці вибирають максимально можливу подачу, виходячи з жорсткості і міцності системи СНІД, потужності приводу верстата і інших обмежуючих чинників; при чистовій обробці – залежно від необхідного ступеня точності і шорсткості обробленої поверхні.

- Сила різання – під нею звично розуміють її головну складову P_z , визначальну потужність N_e , що витрачається на різання, і що крутить момент на шпинделі верстата. Силіві залежності розраховуються по емпіричним формулам.

- Швидкість різання **V** розраховується по емпіричним формулам, встановленим для кожного виду обробки, які мають загальний вигляд

$$V = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot S^y} \cdot k_v$$

Аналітичний розрахунок режимів різання виконаємо для свердлильної операції.

050 Свердлильна

На вертикально-свердлильному з ЧПК 2Н125 свердлимо наскрізні отвори Ø21 на глибину 22мм.

Матеріал заготівлі – сталь 25 з межею міцності $\sigma_b=1000$ МПа, заготівка – виливок.

Вибираємо свердло і встановлюємо значення його геометричних елементів. Свердло $D=21$ мм із робочою частиною зі сталі Р6М5. Геометричні елементи: форма заточення – подвійна з підточеною поперечною крайкою і стрічечки ДПЛ [4, табл.43, с.200], кути свердла $2\phi=118^\circ$; $2\phi=70^\circ$; при стандартному заточенні $\Psi=55^\circ$; $\alpha=11^\circ$ [24, табл.44, стор.203] приймаємо кут $\omega=30^\circ$.

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						31
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Призначаємо режими різання.

Для свердління стали з $\sigma_b > 800$ МПа і діаметрі свердла 21мм, подача $S_0 = 0,19 \div 0,29$ мм/об [4, табл.25, стор.277]

Поправочні коефіцієнти на подачу для заданих умов обробки дорівнюють одиниці.

Приймаємо подачу $S = 0,29$ мм/об.

Коректуємо подачу за паспортними даними верстата:

$S_0 = 0,28$ мм/об.

Перевіряємо прийняту подачу по осьовій складовій сили різання, що допускається міцністю механізму подачі верстата. Для цього визначаємо осьову складову сили різання: $P_0 = C_p \cdot D^{q_p} \cdot S_0^{y_p} \cdot k_p$

Випишуємо з [6, табл.32, с.281] коефіцієнти і показники ступенів формули:

$C_p = 68$; $y_p = 0,7$; $q_p = 1,0$

Враховуємо поправочний коефіцієнт на осьову складову сили різання $k_p = k_{mp}$ [6, табл.43, с.264]

$$k_{mp} = \left(\frac{\sigma_6}{750} \right)^n = \left(\frac{1000}{750} \right)^{0,75} = 1,24$$

$$P_0 = 68 \cdot 21^{1,0} \cdot 0,29^{0,7} \cdot 1,24 = 708 \text{ кН}$$

Необхідно виконати умову $P_0 \leq P_{\max}$, де $P_{\max}$ – максимальне значення осьової складової сили різання, що допускається подачі верстата. За паспортними даними верстата $P_{\max} = 1500$ кН. Так як $708 < 1500$, то призначена подача $S_0 = 0,28$ мм/об цілком припустима.

2. Призначаємо період стійкості свердла [6, табл.30, с.279]]. Для свердла діаметром 21мм $T = 15$ хв.

2. Швидкість (м/хв) головного руху різання, що допускається властивостями свердел, що ріжуть [24, стор. 276]

$$V = \frac{C_v \cdot D^q}{T^m \cdot S^y} \cdot k_v$$

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						32
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Випишуємо з [4, с 276] коефіцієнти і показники ступенів

$$C_v=9,8; y=0,5; q=0,4; m=0,2$$

Враховуємо поправочні коефіцієнти на швидкість головного різання: k_{mv} по [6, с. 276]

$$k_{mv} = k_T \cdot \left(\frac{750}{\sigma_s} \right)^n = 0,85 \cdot \left(\frac{750}{1000} \right)^{0,9} = 0,66$$

k_{mv} – коефіцієнт враховуючий вплив механічних властивостей оброблюваного матеріалу частини інструмента, що ріже, на швидкість різання;
 $k_{uv} = 0,8$ – коефіцієнт, що враховує впливи матеріалу частини інструмента, що ріже, на швидкість різання.

$$k_v = k_{mv} \cdot k_{uv} \cdot k_{bv} = 0,66 \cdot 0,8 \cdot 1,0 = 0,53;$$

$$V = \frac{9,8 \cdot 21^{0,4}}{15^{0,2} \cdot 0,28^{0,5}} \cdot 0,53 = 29,4 \text{ м/хв}$$

Частота обертання по паспортним даним верстата і встановлюємо дійсну частоту обертання:

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi \cdot D} = \frac{1000 \cdot 29,4}{3,14 \cdot 21} = 375 \text{ об/хв}$$

5. Момент, що крутить, від сил опору різанню при свердлінні:

$$M = C_M \cdot D^q \cdot S_0^y \cdot k_M, \text{ де}$$

$$C_M=0,0345; y=0,8; q=2; k=1,24$$

$$M = 0,0345 \cdot 21^2 \cdot 0,28^{0,8} \cdot 1,24 = 6,81$$

Потужність затрачувана на різання

$$N_{piz} = \frac{M \cdot n}{9750} = \frac{6,81 \cdot 375}{9750} = 0,26 \text{ кВт}$$

Перевіряємо достатню потужність верстата. Обробка можлива, якщо

$$N_{piz} \leq N_{unn}. \text{ У верстата 2Н125 } N_o = 2,2 \text{ кВт, а } \eta=0,8$$

$$N_{unn} = 2,2 \cdot 0,8 = 1,76 \text{ кВт, відкіля } 0,26 < 1,76, \text{ тобто обробка можлива.}$$

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						33
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

2.9. Технічне нормування

Технічне нормування часу в умовах серійного виробництва, установлюється розрахунково-аналітичним методом: розраховується штучний $T_{шт}$, підготовчо-заключний $T_{п.з}$, штучно-калькуляційний час.

$$T_{шт.к} = T_{шт.} + \frac{T_{п.з.}}{n}, \text{ де}$$

$$T_{шт.} = T_o + T_{доп} + T_{обсл.} + T_{відп.}$$

T_o – основний (машинний) час;

$T_{обсл.}$ – час на обслуговування робочого місця;

$T_{відп.}$ – час перерву та на відпочинок і природні потреби робітника.

$T_{обсл.}$ і $T_{відп.}$ визначається у відсотках від оперативного часу – сума основного і допоміжного часу.

Основний машинний час на перехід розраховується по загальній формулі для будь-якої механічної операції:

$$T_o = \frac{L \cdot i}{S_{хв}}$$

де L – розрахункова довжина обробки; $S_{хв.}$ – хвилинна подача, мм/хв

i – число ходів, що залежить від припуску на обробку від глибини різання,

Допоміжний час $T_{доп}$ складається з витрат часу на виконання дій основної роботи: установку і зняття деталі з верстата, зміну інструмента, зміну подач, частоти обертання, включення і вимикання подачі, контрольні проміри і та ін.

$$T_{доп} = t_{уст} + t_{пер} + t_{вим} + t_{кер}$$

$t_{уст}$ – час на установку і зняття деталі, хв.

$t_{пер}$ – час, зв'язаний з переходом, хв;

$t_{вим}$ – час на вимір, хв;

$t_{кер}$ – час на керування верстатом;

$T_{п.з.}$ – підготовчо-заключний час.

050 Свердлильна

Устаткування – вертикально-свердлильний із ЧПК 2Н125Ф3С32

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						34
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

1.Визначаємо машинний час на свердлильну операцію наскрізного отвору на прохід

$$T_{шт} = \frac{l + l_1 + l_2}{S \cdot n} \cdot i \text{ [5, с.389]}$$

де l – довжина отвору;

$$l_1 = \frac{d}{2} \cdot \operatorname{ctg} \varphi + (0,5 \div 2) = \frac{21}{2} \cdot \operatorname{ctg} 118^\circ + (0,5 \div 2) = 7 \text{ – довжина різання}$$

свердла;

$l_2 = 1 \div 3$ – довжина перебігу свердла;

i – кількість проходів (кількість отворів);

S – подача; n – число оборотів шпинделя

$$T_{шт} = \frac{22 + 7 + 2}{0,28 \cdot 375} \cdot 4 = 1,18 \text{ хв}$$

2.Допоміжний час.

$T_{уст} = 0,31$ хв – час пов'язаний з установкою і зняттям деталі;

$T_{пер} = 0,12$ хв – час пов'язаний з переходом [5] ;

$T_{вим} = 0,05$ хв - час пов'язаний з контрольним виміром [5];

$T_{доп} = 0,31 + 0,12 + 0,05 = 0,48$ хв.

3.Час на обслуговування робочого місця, відпочинок і на особисті потреби.

Час на обслуговування робочого місця дорівнює 3% від оперативного часу.

Час на відпочинок і особисті потреби 6% від оперативного часу.

 
4. Оперативний час $T_{оп} = T_{шт} + T_{всп} = 1,18 + 0,48 = 1,66$ хв.

 
 
5. Штучний час

$$T_{шт} = (T_0 + T_{дон}) \cdot \left(1 + \frac{a_{від} + a_{об}}{100}\right); = (1,18 + 0,48) \cdot \left(1 + \frac{3 + 6}{100}\right) = 1,81$$

6. Підготовчо-заключний час $T_{п.з.} = 27$ хв.

					4261.01.КРБ.04.02.ПЗ	Арк.
						35
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		



					4261.01.КРБ.04.03.ПЗ									
Зм	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Конструкторська частина					Літ		Арк.	Аркушів	
Розробив		Абдасов Р.Т.								К	Р	Б	37	6
Перевірів		Боду С.Ж.								НУК				
Консульт.														
Н.контр.		Морзун С.О.												
Затвердив		Ткач М.Р.												

3. Конструкторська частина

3.1.Опис роботи і розрахунок пристосування для фрезерування паза

Для обробки паза в гільзі гідромашинки застосовується фрезерне пристосування, що складається з наступних елементів: корпус пристосування 1, нерухома призма 3, корпус пневмоциліндра 2 із пневмоциліндром і розподільним краном 5.

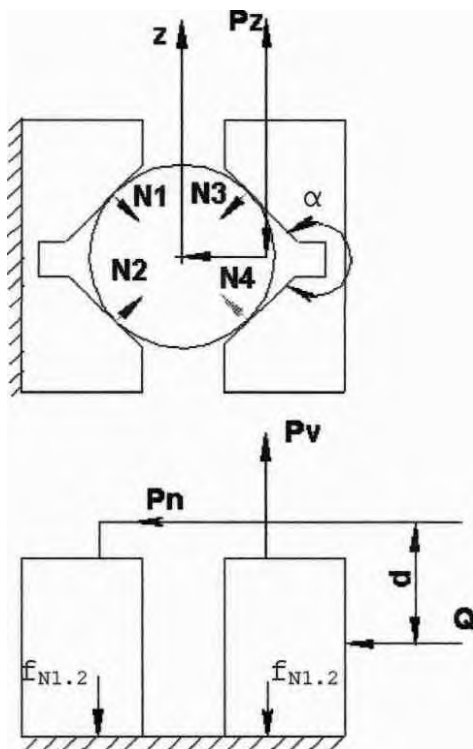
При подачі повітря, через штуцер 11 і розподільний кран 5, поршень пневмоциліндра 7 переміщається з крайнього правого положення в крайнє ліве положення при цьому шток пневмоциліндра 8, з'єднаний на прямую з рухливою призмою 4, переміщає рухливу призму, у результаті відбувається затиснення гільзи гідромашинки.

Коли стиснене повітря подається в ліву порожнину пневмоциліндра поршень переміщається в крайнє праве положення, що і приводить до розжаттю деталі.

Сама деталь установлюється на настановну плиту 24.

Пристосування встановлюється на стіл верстата, у такий спосіб щоб фіксатори 14 знаходилися в пазу столу і кріпиться двома болтами.

Розглянемо схему дії сил при фрезеруванні паза гільзи.



У процесі фрезерування на заготовку діють сили: складові сил різання P_z , P_n , P_v ; нормальні реакції в крапках контакту заготівлі з нерухомою призмою N_1 , N_2 ; сили тертя від реакцій N_{1f} , N_{2f} ; нормальні реакції в крапках контакту з рухливою призмою N_3 , N_4 ; сили тертя N_{3f} , N_{4f} .

Складаємо систему рівнянь рівноваги заготовки.

Рис. 3.1. Схема дії сил при фрезеруванні

					4261.01.КРБ.04.03.ПЗ	Арк.
						37
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum X = 0; P_n - (N_1 + N_2 - N_3 - N_4) \cdot \cos \frac{\alpha}{2} = 0 \\ \sum Y = 0; P_y - (N_1 + N_2 + N_3 + N_4) \cdot f = 0 \\ \sum Z = 0; P_z - (N_1 + N_2 - N_3 - N_4) \cdot \sin \frac{\alpha}{2} = 0 \\ \sum M_x = 0; P_z \cdot \frac{d}{2} + f \cdot \frac{D_1}{2} \cdot (N_1 + N_2) \cdot \sin \frac{\alpha}{2} - f \cdot \frac{D}{2} \cdot (N_3 + N_4) \cdot \sin \frac{\alpha}{2} = 0 \\ \sum M_y = 0; P_z \cdot l_2 - f \cdot (N_3 + N_4) \cdot l_1 - f \cdot \frac{D}{2} \cdot (N_1 + N_2) = 0 \\ \sum M_z = 0; P_v \cdot l_2 + P_n \cdot d - f \cdot \frac{D_1}{2} \cdot (N_1 + N_2) \cdot \sin \frac{\alpha}{2} - f \cdot (N_3 + N_4) \cdot l_1 = 0 \end{array} \right.$$

Складаємо рівняння рівноваги рухливої призми рис.3.2. На цю призму діють наступні сили: нормальна реакція з боку складових N_5 і N_6 , наявність яких обумовлене можливим переносом рухливої призми в напрямних під дією сили різання P_z ; нормальна реакція в крапках контакту гільзи з щокми призми N_3' , N_4' ; сили тертя в напрямляючих N_5f , N_6f ; сила затиску Q .

Схема дії сил на рухливу губку.

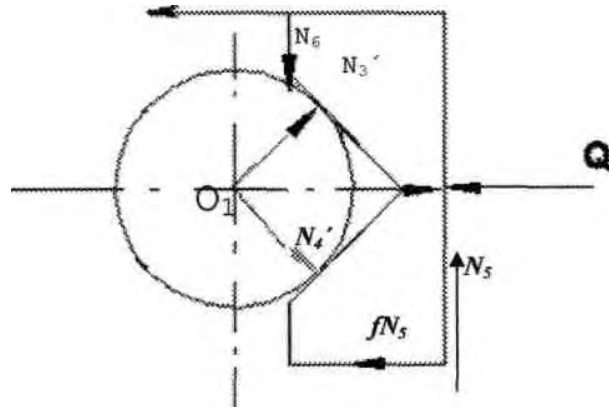


Рис.3.2.

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum X = 0; Q + f \cdot N_5 + f \cdot N_6 - (N_4' + N_3') \cdot \sin \frac{\alpha}{2} = 0 \\ \sum Y = 0; N_5 - N_6 + (N_3' - N_4') \cdot \cos \frac{\alpha}{2} = 0 \\ \sum M = 0; f \cdot N_5 \cdot b - f \cdot N_6 \cdot b + N_5 \cdot (a + c) - N_6 \cdot a = 0 \end{array} \right.$$

Вирішуючи рівняння відносно Q , одержуємо

$$Q = (N_3' + N_4') \cdot \sin \frac{\alpha}{2} + (N_4' - N_3') \cdot \frac{\cos \frac{\alpha}{2} \cdot (2fa + cf)}{2fb + c};$$

$$Q = \frac{P_v \cdot \frac{D_1}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2} - P_v \cdot l_2 - P_n \cdot d}{f \left(\sin \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{D_1}{2} + l_1 \right)} \cdot \sin \frac{\alpha}{2} - \frac{P_z \left(d + f \cdot \frac{D_1}{2} \right) \cdot (2a + c)}{\left(\frac{D_1 + D}{2} \right) \cdot (2fb + c)}$$

$$Q = \frac{1743 \cdot 50 \cdot \cos 45^\circ - 1743 \cdot 10 - 822 \cdot 370}{0,16 \cdot (\sin 45^\circ \cdot 50 + 50)} \cdot \sin 45^\circ - \frac{2055 \cdot (370 + 0,16 \cdot 50) \cdot (2 \cdot 10 + 100)}{50 \cdot (2 \cdot 0,16 \cdot 70 + 100)}$$

$$Q = 3797 \text{ Н}$$

Діаметр циліндра поршневого пневмоциліндра, у нештокової порожнини визначається по формулі

$$D = \sqrt{\frac{4Q}{\pi p \eta}}$$

де p - тиск повітря Па; η – КПД приводу; Q – зусилля на штоку, Н;

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot 3797}{3,14 \cdot 0,5 \cdot 0,85}} = 90 \text{ мм}$$

Обираємо $D = 100 \text{ мм}$ [30]

Визначаємо час спрацьовування пневмоциліндра

$$T_c = \frac{D \cdot l_x}{d_b^2 \cdot V_b},$$

де $l_x = 15 \text{ мм}$ – довжина ходу штока;

$d_b = 6 \div 8 \text{ мм}$ – внутрішній діаметр трубки;

$V_b = 1500 \div 2500 \text{ см/с}$ – швидкість переміщення повітря;

$$T_c = \frac{100 \cdot 15}{0,8^2 \cdot 2500} = 0,93 \text{ с.}$$

Зробимо розрахунок на міцність найбільш навантаженої деталі, який є шток пневмоциліндра [3]

$$\tau = \frac{4Q}{\pi d_{um}^2} < [\tau_{cp}], \text{ де } [\tau_{cp}] - \text{напруга, що допускається, на зріз, для сталі 45}$$

$[\tau_{cp}] = 35 \dots 75 \text{ МПа}$, d_{um} – діаметр штока.

$$\tau = \frac{4 \cdot 3797}{3,14 \cdot 0,028^2} = 6,16 \text{ МПа,}$$

тобто $\tau < [\tau_{cp}]$, отже діаметр штока обраний вірно.

					4261.01.КРБ.04.03.ПЗ	Арк.
						39
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

3.2. Розрахунок і конструювання свердла-зенкера

Свердло-зенкер – комбінований ріжучий інструмент призначений для свердління і наступного зенкерування отвору, що складається зі свердла, зенкера і хвостовика.

1. За ДСТ 19257-83 знаходимо необхідний діаметр свердла – $23_{-0,052}$.

2. Визначаємо режими різання по нормативах [8]

а) знаходимо подачу по табл.27 с.233 [8]

$$S = 0,39 \div 0,47; \text{ приймаємо } S = 0,4 \text{ мм/об}$$

б) по табл.28-30 знаходимо коефіцієнти для визначення швидкості різання; $V = 32 \text{ м/хв}$.

3. Осьова сила $P_x = 9,81 \cdot C_p \cdot D^x \cdot S_p^y \cdot k_{mp}$ за [18, с. 236] знаходимо

$$k_{mp} = \left(\frac{\sigma_B}{750} \right)^{0,75} = \left(\frac{450}{750} \right)^{0,75} = 0,68;$$

$$P_x = 9,81 \cdot 68 \cdot 23 \cdot 0,4^{0,7} \cdot 0,68 = 55,5 \text{ кН}$$

4. Момент сил опору різанню (крутячий момент)

$$M_{cp} = 9,81 \cdot C_M \cdot D^z \cdot S^y \cdot k_m$$

По табл. 31 стр.436 знаходимо $C_M = 0,0345$; $Z_M = 2,0$; $Y_M = 0,8$;

$$k_m = \left(\frac{\sigma_B}{750} \right)^{0,75} = \left(\frac{450}{750} \right)^{0,75} = 0,68$$

$$M_{cp} = 9,81 \cdot 0,0345 \cdot 23^2 \cdot 0,4^{0,8} \cdot 0,68 = 58,6 \text{ Н·м}$$

5. Визначаємо геометричні і конструктивні параметри частини свердла, що ріже.

По нормативах знаходимо форму заточення.

Кут нахилу гвинтової канавки $\omega = 30^\circ$

Кут між крайками, що ріжуть $2\varphi = 118^\circ$; $2\varphi_0 = 70^\circ$

Задній кут $\alpha = 12^\circ$

Кут нахилу поперекової крайки $\Psi = 5^\circ$

Розмір підточування: $A = 2,5 \text{ мм}$; $l = 5 \text{ мм}$.

					4261.01.КРБ.04.03.ПЗ	Арк.
						40
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

$$\text{Крок гвинтової канавки } H = \frac{\pi D}{\operatorname{tg} \omega} = \frac{3,14 \cdot 23}{\operatorname{tg} 30^{\circ}} = 125,1 \text{ мм.}$$

6. Товщину серцевини знаходимо

$$d_c = 0,14 \cdot D = 0,14 \cdot 23 = 3,22 \text{ мм.}$$

Стовщення серцевини в напрямку до хвостовика 1,4-1,8 мм на 100 мм довжини робочої частини свердла. Приймаємо це стовщення рівним 1,5 мм.

7. Зворотна конусність свердла на 100 мм довжини робочої частини дорівнює 0,08 мм.

8. Ширина стрічки $f_0 = 1,6$ мм; висота потилиці по спинці $k = 0,7$ мм.

9. Ширина пера $B = 0,58D = 0,58 \cdot 23 = 13,34$ мм. Граничні відхилення допусків свердла (ДСТ 885-77) $D = 23_{-0,052}$ мм. Допуск на загальну довжину і довжину робочої частини свердла дорівнює подвоєному допуску по квалітету 14 із симетричними розташуванням граничних відхилень $\left(\pm \frac{IT14}{2} \right)$ по ГОСТ 25347-82.

Радіальне биття робочої частини свердла щодо робочої частини хвостовика не повинне перевищувати 0,15 мм. Кути $2\varphi = 118^{\circ} \pm 2^{\circ}$; $2\varphi_0 = 70^{\circ} \pm 5^{\circ}$. Кут нахилу гвинтової канавки $\omega = 30^{\circ} \pm 2^{\circ}$. Граничні відхилення розмірів підточування робочої частини свердла $\pm 0,5$ мм. У робочої частини свердла HRC = 62...65.

10. Діаметр зенкера приймаємо рівним діаметру обробленого отвору з урахуванням допуску. По [3] приймаємо для зенкера $D = 23_{-0,052}$ мм.

11. Визначаємо геометричні і конструктивні параметри частини зенкера, що ріже.

Кут нахилу гвинтової канавки $\omega = 30^{\circ}$.

Передній кут $\gamma = 0$ (на фасці шириною $f_0 = 0,3$).

Крок гвинтової канавки $H = \pi D \operatorname{ctg} 30^{\circ} = 3,14 \cdot 25 \cdot \operatorname{ctg} 30^{\circ} = 136$ мм.

Головний кут у плані $\varphi = 45^{\circ}$.

12. Конструктивні елементи зенкера приймаємо по довідковим даним.

13. Розрахунок і конструювання хвостовика. Визначаємо номер конуса

					4261.01.КРБ.04.03.ПЗ	Арк.
						41
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Морзе хвостовика. Момент тертя між хвостовиком і втулкою

$$M_{mp} = \frac{\mu P_x (D_1 + d_2)}{4 \sin \Theta} \cdot (1 - 0,4 \Delta \Theta)$$

Дорівнюємо момент тертя до максимального моменту сил опору різанню, тобто до моменту створюючому при роботі інструментом, що затупився, що збільшується в три рази в порівнянні з моментом, прийнятим для нормальної роботи.

$$\text{Отже } 3M_{cp} = M_{mp} = \frac{\mu P_x (D_1 + d_2)}{4 \sin \Theta} \cdot (1 - 0,4 \Delta \Theta)$$

Середній діаметр конуса хвостовика $d_{cp} = \frac{D_1 + d_2}{2}$ чи

 
 
 
$$d_{cp} = \frac{6M_{mp} \cdot \sin \Theta}{\mu P_x \cdot (1 - 0,4 \Delta \Theta)}, \text{ де } M_{cp} = 64,2 \text{ кН} \cdot \text{м} - \text{момент опору сил різання; } P_x = 58,5$$

кН – осьова сила; $\mu = 0,96$ – коефіцієнт тертя сталі по сталі; $\Theta = 1^\circ 26' 16''$ – половина кута конуса (конусність дорівнює 0,05020; $\sin \Theta = 0,0251$); $\Delta \Theta = 5'$ – відхилення кута конуса;

$$d_{cp} = \frac{6 \cdot 6420 \cdot \sin 1^\circ 26' 16''}{0,096 \cdot 5850 \cdot (1 - 0,4 \cdot 5)} = 21,7 \text{ мм}$$

За ДСТУ ISO 296:2008 вибираємо найближчий більший конус тобто конус Морзе №3 з лапкою, з наступними конструктивними розмірами: $D_1 = 24,1 \text{ мм}$; $d_2 = 19,1 \text{ мм}$; $l_4 = 99 \text{ мм}$.

					4261.01.КРБ.04.03.ПЗ	Арк.
						42
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

					4261.01.КРБ.04.04.ПЗ				
					Охорона праці та навколишнього середовища				
Зм	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					
Розробив		Абдасов Р.Т.							
Перевірів		Боду С.Ж.							
Консульт.									
Н.контр.		Марзун С.О.							
Затвердив		Ткач М.Р.							
					Літ		Арк.	Аркушів	
					К	Р	Б	44	11
					НУК				

4. Охорона праці

4.1. Охорона праці та техніка безпеки

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці.

Заходи щодо охорони праці – це комплекс заходів по створенню нормальної виробничої обстановки. Вони враховують всі вимоги, які треба враховувати при проектуванні дільниці.

З метою захисту робочих від травмування стружкою на фрезерувальних верстатах передбачається захисне огородження, а на інших верстатах робочі забезпечені захисними окулярами, щітками.

Для запобігання робочих від простудних захворювань та ушкоджень взуття від стружки на кожному робочому місці передбачається дерев'яний решітчастий настил.

Крім того, кожен робочий повинен дотримуватися вимог техніки безпеки за своєю професією. Основні вимоги такі:

- обов'язково використовувати спецодяг, спецвзуття та індивідуальні захисні засоби (окуляри, респіратори, маски та ін.);
 - забороняється працювати на верстаті в рукавицях;
 - надійно закріплювати деталь, що обробляється, на верстаті;
 - маса та габаритні розміри деталі, що обробляється, повинні відповідати паспортним даним верстата;
 - встановлювати та знімати важкі деталі та пристрої (масою більше 16 кг) тільки за допомогою підйомних механізмів;
 - відрегулювати місцеве освітлення верстата так, щоб робоча зона була достатньо освітлена та світло не сліпило очі ;
 - при всякій перерві в подачі;
 - електроенергії негайно вимикати електрообладнання верстата.
- Прибирання та вивіз стружки підсобними робочими та прибиральниками необхідно проводити з особою ретельністю, щоб уникнути

					4261.01.КРБ.04.04.ПЗ	Арк.
						44
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

– пошкодження взуття та отримання травм від стружки.

Заміри деталей, що обробляються, повинні виконуватися тільки при вимкнених рухах верстата.

Змінні майстри кожен квартал повинні проводити черговий інструктаж з техніки безпеки для робітників кожної професії. Кожен день з числа робітників призначається черговий з техніки безпеки, який повинен слідкувати за виконанням правил техніки безпеки та реєструвати помічені недоліки в спеціальному журналі. За цими зауваженнями повинні проводитися певні заходи, які сприяють виключенню травматизму.

За кордоном підприємці підраховували і давно прийшли до висновку, що більш економічно вигідно вкладати кошти в охорону праці, аніж прирікати себе на постійну ліквідацію наслідків нещасних випадків і аварій на виробництві.

Збереження життя і здоров'я людини не тільки на виробництві, але й за його межами набуває особливого значення з огляду на соціально-економічні та демографічні аспекти сучасного розвитку нашої держави.

4.2. Аналіз небезпечних та шкідливих факторів на дільниці

Для створення безпечних умов праці при проектуванні механічної дільниці повинні бути ураховані всі основні питання охорони праці, промислової санітарії та протипожежні заходи:

- раціональна організація робочого місця;
- дверне розміщення обладнання;
- покращення освітлення на дільниці;
- фарбування обладнання та прибирання стружки.

За ступенем небезпеки ураження людей електричним струмом приміщення механообробних цехів відносяться до особливо небезпечних приміщень [10]. Необхідно забезпечити захист робітників від ураження електричним струмом.

Найбільший допустимий опір заземлюючого устрою не повинен перевищувати 40 МПа. Контроль стану заземлюючих пристроїв цехових електроустановок повинен проводитися не менш ніж 1 раз на рік. На дільниці

					4261.01.КРБ.04.04.ПЗ	Арк.
						45
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

цеху захист повітря від зовнішніх джерел забруднення забезпечується пристроєм приточно-витяжної вентиляції с забором повітря через фільтр. ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007, а також санітарними нормами проектування промислових підприємств встановлено граничнодопустимий вміст шкідливих речовин та стан повітря в робочій зоні. Нормалізація повітря робочої зони досягається розробкою технологічних процесів, які виключають шкідливі виділення, відповідним конструюванням технологічного обладнання, правильної його експлуатації, а також поданням в робочу зону чистого повітря.

Створення в робочій зоні належних метеорологічних умов сприятливо діє на організм, сприяє доброму самопочуттю, підвищує безпеку праці, забезпечує високу працездатність.

Допустимі норми мікроклімату зведені у таблиці та відповідають ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007.

Допустимі норми мікроклімату

Таблиця 4.1

Категорія робіт	Температура повітря (С°)	Відносна вологість (не більш, %)	Швидкість руху повітря (не більш, %)	Температура повітря поза постійних робочих місць, С°
Легка □	19–25	75	0,2	15–26
Середньої тяжкості Па	17–23	75	0,3	13–24
Середньої тяжкості Пб	15–21	75	0,4	13–24
Тяжка П	13–19	75	0,5	12–19

Допустимі мікрокліматичні умови - це поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалій та систематичній дії на людину можуть викликати минущі та швидко нормалізуючи зміни функціонального та теплового стану організму, які не виходять за границі фізіологічних умов. При цьому не виникають зміни стану здоров'я робітників.

Одною з шкідливих речовин, які знаходяться в повітрі машинобудівних цехів, є пил, яка представляє собою найдрібніші частинки твердої речовини.

					4261.01.КРБ.04.04.ПЗ	Арк.
						46
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Склад шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК), які указані в ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007.

Гранично припустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин
в повітрі робочої зони

Таблиця 4.2

Речовини	ГДК, мг/м ³	Клас небезпеки
Озон	0,1	1
Ацетон	200	4
Бензин-розчинник	300	4
Мідь	1	2
Луги їдкі	0,5	2
Бензол	5	2

У зимовий час допустимий температурний інтервал у приміщенні забезпечується центральним опаленням водяного типу. Радіатори водяного опалення повинні розташовуватися не ближче одного метра від верстатів та пристроїв ЧПК та обов'язково закриватися тепло ізолюючими кожухами.

Приміщення повинно освітлюватися підвішеними світильниками денного світла.

На робочих місцях передбачено місцеве освітлення. Норма освітлення – 2000 лк. Коефіцієнт запасу $k=1,5$ (ДБН В.2.5-28:2018).

Розміри та планування приміщення повинні забезпечити вільний доступ до всіх вузлів верстатів та пристроїв ЧПК під час роботи, вільне розміщення складів для заготовок та оброблених деталей, установку робочих шафок та столів для інструменту та приналежностей поблизу верстатів.

Метало ріжуче обладнання є джерелом шуму та вібрації з різними параметрами. Шум більшості металоріжучих верстатів має середнє та високочастотний характер. Основними джерелами шуму верстатів є приводи, електродвигуни та ріжучий інструмент в процесі роботи.

Допустимі рівні звуку для широкосмугового шуму в цехах машинобудівного підприємства (ГОСТ 12.1. 003-83).

Допустимі рівні звуку в машинобудівних цехах

Таблиця 4.3

Частота, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Рівень шуму, дБ	99	92	86	83	80	78	76	74

Гігієнічні норми вібрації, яка діє на людину в виробничих умовах визначені ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 та приведені в табл. 4.4.

Норми вібрації

Таблиця 4.4

Частота, Гц	1	2	4	8	16	31,5	63
Середньоквадратична вібростійкість, $\text{м/с} \cdot 10^{-2}$	-	0,45	0,45	0,22	0,2	0,2	0,2
Логарифмічний рівень віброшвидкості, дБ	-	99	99	93	92	92	92

Контроль за дотриманням норм вібрації та шуму на робочих місцях в процесі експлуатації здійснюється органами державного санітарного нагляду, технічною інспекцією праці.

При експлуатаційних перевірках вимірюються гігієнічні характеристики та шум при виконанні працівниками реальних технічних операцій в звичайних експлуатаційних умовах.

Для зменшення вібрації метало ріжучі верстати встановлюються на гумові прокладки безпосередньо на бетонному полі.

За технологічним процесом складання повітряних сифонів необхідно провести акустичні випробування. Вимірюваними величинами при випробуваннях є сила звуку – 130 дБ та границі основної частоти звуку 250-700 Гц. Випробування проводяться в спеціально обладнаному боксі.

					4261.01.КРБ.04.04.ПЗ	Арк.
						48
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Обслуговуючий персонал повинен знаходитися при цьому в індивідуальних засобах захисту – шоломах.

За класифікацією виробництв на категорії за вибуховою, вибухопожежною та пожежною небезпекою дільниця цеху належить до категорії виробництва Д (СНіП 11-2.80). На дільниці повинно знаходитися 2 вогнегасника ОУ-2 та один пінний вогнегасник.

Освітлення на дільниці

Проектуючи освітлювану установку необхідно вирішити ряд питань:

- 1) Вибрати систему освітлення – приймаємо загальне освітлення.
- 2) Вибрати тип джерела – приймаємо люмінесцентні лампи.
- 3) Вибрати тип світильників з урахуванням забрудненості повітря, вимог взриво- та пожежної безпеки.
- 4) Зробити розподіл світильників та визначити їх кількість.

Дільниця освітлюється природним освітленням через верхні ліхтарі та бокові світлові прорізи. Такий вид природного освітлення називається комбінованим.

Крім природного освітлення на дільниці використовується і штучне. Штучне освітлення нормується «Санітарними нормами проектування промислових будівель».

Роботи, які виконуються на дільниці відносяться до особливо-точних, контраст об'єкта з фоном - світлий, найменша освітленість при загальному освітленні лампами розжарювання в темну пору доби 100 лк.

Крім загального освітлення напругою 220 В на кожному робочому місці є індивідуальне освітлення (живлення від електричної схеми верстата) напругою не більше 36 В. Лампами індивідуального освітлення освітлюють безпосередню зону обробки.

Аварійне освітлення, яке є в цеху служить не для продовження роботи, а тільки для евакуації людей з приміщення при аварійному відключенні робочого освітлення. Для визначення річного розходу електроенергії на освітлення при

					4261.01.КРБ.04.04.ПЗ	Арк.
						49
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

збільшеному розрахунку приймають 15 кВт в час на 1 м² площі полу цеху, включаючи службові та побутові приміщення.

Аналіз пожежної безпеки

Основні причини пожеж на підприємстві:

- 1) несправність опалювальних приборів;
- 2) несправність, перевантаження чи неправильне улаштування електричних установок та мереж.
- 3) порушення технологічних процесів та несправність виробничого обладнання.
- 4) самозаймання матеріалу при неправильному зберіганні.

Дільниця механічного цеху згідно з нормами будівного проектування промислових підприємств за ступенем вогнестійкості будівлі відноситься до III ступеня та за категорією пожежної небезпеки - до категорії «Д».

На дільниці передбачені такі організаційні заходи:

- 1) заборонено користуватися відкритим вогнем;
- 2) всі горючі допоміжні матеріали (масло, ветошь та ін.) на дільниці не зберігаються, а знаходяться в спеціально обладнаній коморі;
- 3) в цеху, де розташована дільниця, розроблено план евакуаційних заходів на випадок пожежі.

Для евакуації людей з дільниці (цеху) при пожежі передбачені двері, які відкриваються назовні.

Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до виходу з цеху – не більше 100 м (згідно з нормами допустимих відстаней).

Цех, де розташована дільниця, розподілений на зони протипожежними стінами (брандмауерами), перекриття та стіни згідно III ступеня вогнестійкості.

На дільниці передбачена система ручної пожежної сигналізації (електричний дзвінок). А в цеху, крім ручної сигналізації, в містах зберігання горючих матеріалів – автоматична пожежна сигналізація.

Згідно норм застосування протипожежного обладнання для дільниці механічного цеху передбачено два вогнегасника, крім того на дільниці є пожежний щит та пожежний гідрант.

					4261.01.КРБ.04.04.ПЗ	Арк.
						50
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

4.3. Охорона навколишнього середовища

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження, безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забруднення навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, національне використання і відтворення природних ресурсів.

Державна політика в галузі охорони навколишнього середовища полягає у регулюванні відносин у галузі охорони, використання і відтворенні природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації

негативного впливу господарської та нашої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фону живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною. Також держава розробляє необхідні заходи, щодо охорони та науково обґрунтованого раціонального використання землі та її надр водних ресурсів, тваринного та рослинного світу, збереження чистоти повітря, забезпечення відтворюваності природних ресурсів та поміщення, оточуючого людину середовища. Всі ці заходи до охорони навколишнього природного середовища підкреслено заходи до охорони навколишнього природного середовища підкреслено законодавчими актами та нормативно технічними документами у цій галузі: Закон „Про охорону навколишнього природного середовища“, Земельний Кодекс України, Закон України „Про охорону атмосферного повітря“, та інші законодавчо нормативні акти.

4.3.1. Аналіз природної діяльності підприємства

Будь-яка діяльність спрямована на збереження якості навколишнього середовища на рівні, що забезпечує стійкість біосфери є природоохоронною.

					4261.01.КРБ.04.04.ПЗ	Арк.
						51
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є:

- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та будь-якої певної діяльності;
- гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;
- збереження просторової та видової різноманітності і цінності природних об'єктів і комплексів;
- обов'язковість екологічної експертизи;
- наукове обґрунтування нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;
- стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів, компенсація шкоди, заподіяної порушеннями законодавства про охорону навколишнього природного середовища та інше .

Існує два напрямки природоохоронної діяльності підприємств:

Перший – очищення шкідливих викидів, однак цей шлях недостатньо ефективний оскільки за його допомогою не завжди вдається повністю припинити надходження шкідливих речовин в біосферу. Для досягнення високих еколого-економічних результатів необхідно процес очищення шкідливих викидів поєднати з процесом утилізації вловлених речовин.

Реалізація цього напрямку вимагає розробки маловідходних, а в перспективі й безвідходних технологій виробництва, які дозволяли б комплексно використовувати вихідну сировину, та утилізувати максимум шкідливих речовин.

Природоохоронні заходи мають на меті поліпшення стану навколишнього природного середовища або створювання умов для цього.

Підприємства не повинні завдавати шкоди здоров'ю населення, не повинні впливати на оточуюче середовище, перешкоджати функціонуванню розташованих поряд підприємств.

					4261.01.КРБ.04.04.ПЗ	Арк.
						52
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Природоохоронні заходи:

- зниження забруднення природних комплексів відходами, стоками, викидами;
- поліпшення стану середовища існування людей;
- підвищення економічності продукції що випускається;
- зниження концентрації шкідливих речовин у викидах, стоках відходах.

На початку ХХІ століття людство ступило на поріг нової складної епохи – екологізації усіх сфер виробничої діяльності. У легкому протіканню заважають соціально-політичні передумови, коли уряди та народи ще не зрозуміли необхідності включення стану навколишнього середовища до числа пріоритетів розвитку нації, економічно-технічні передумови, які полягають у тому, що екологічно чисті технології відсутні або дорого коштують, та передумови морально-психологічного характеру, що зводяться до усвідомлення згубних наслідків анти екологічних дій.

Інакше кажучи, людству, незалежно від його волі та бажання, доводиться вступати в ноосферний період розвитку та вирішувати такі глобальні проблеми, до яких воно ще повною мірою не готове. Створення ноосфери вимагає виконання декількох важливих умов:

- а) об'єднання всього людства навколо єдиних цілей та задач;
- б) створення єдиної інформаційної мережі;
- в) свобода виконання прийнятих рішень перетворення навколишнього середовища за рахунок необмеженого доступу до ресурсів та енергії;
- г) рівність та високий добробут усіх членів суспільства;
- д) виключення війни як засобу вирішення соціальних конфліктів.

У сучасному суспільстві ці умови не виконуються. Людська цивілізація продовжує знаходитися у фазі нестійкого розвитку, коли внутрішні конфлікти перешкоджають вирішенню глобальних проблем.

Науково-технічна революція привела людство до епохальних досягнень – з'явилися потужні комп'ютерні системи, радіо та телебачення стали загально доступними для всіх людей світу, людина освоїла найближчий космос. Але одночасно науково-технічна революція, ігноруючи важливість збереження

					4261.01.КРБ.04.04.ПЗ	Арк.
						53
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

природного середовища для виживання людини, наблизила планету до глобальної екологічної кризи. Якщо в методах промислового виробництва не відбудуться докорінні зміни, то забруднення біосфери буде продовжуватися й здатність екосистем до самоочищення в певний момент виявиться вичерпаною.

ВИСНОВКИ

Бакалаврська робота на тему «Проектування технології виготовлення гільзи гідро машинки (125x125x370 мм)» розроблена відповідно до діючих стандартів ЄСТД.

В кваліфікаційній роботі надано опис призначення деталі та характеристика матеріалу, з якого вона виготовлена, зроблено аналіз її технологічності, вибір та обґрунтування типу виробництва, розроблено технологічний процес виготовлення деталі.

В бакалаврській роботі наведені розрахунки спеціальних пристосувань та ріжучого і вимірювального інструментів: опис роботи та розрахунок пристосування для фрезерування паза, розрахунок і конструювання свердла-зенкера.

Наведено аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які впливають на виробничий персонал дільниці, метеорологічні умови на дільниці. Розроблено аналіз природної діяльності підприємства та аналіз впливу виробництва та технологічного процесу виготовлення деталі на довкілля, розглянуті питання щодо природоохоронних заходів.

					4261.01.КРБ.04.04.ПЗ	Арк.
						54
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Література

1. Боженко Л.І. Технологія машинобудування Проектування та виробництво заготовок. - Підручник. – Львів, Світ, 1996. – 368 с.
2. Бондаренко С.Г. Основи технології машинобудування. - Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів. – Львів, Магнолія, 2007. – 567 с.
3. Горбатюк Є.О., Мазур М.П.,Зенкін А.С., Каразей В.Д. Технологія машинобудування. - Навчальний посібник. – Львів, «Новий Світ-2000», 2012. – 358 с.
4. Довідник технолога-машинобудівника. в 2-х т. /Під заг.ред.А.Г.Косилової та Р.К.Мещерякова. – 5 вид., переробл. і доп. – Київ, Техніка, 1990. -
5. Зенкин А.С., Петко І.В. Допуски і посадки в машинобудуванні / Довідник. – Київ, Техніка, 1981.
6. Івахненко М.М., Шумілов О.П., Хлопенко Б.К. Курсове проектування для спеціальності «Технологія машинобудування» / Методичні вказівки. – Миколаїв: УДМТУ, 1999.
- 7.Івщенко Л.І. Державні стандарти в машинобудуванні і металообробці/Л.І.Івщенко, В.В.Петракін. – Харків, Компанія «Сміт», 2006. – 320 с.
8. Колкер Я.Д., Руднєв О.Н. Базування та бази в машинобудуванні. - Начальний посібник. – Київ, Вища школа, 1991. – 100 с.
9. Мельничук П.П., Боровик А.І., Лінчевський П.А. Технологія машинобудування. – Підручник для студентів спеціальностей «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати та системи». – Житомир, Держ.університет «Житомирська політехніка», 2009. –
10. Обробка металів різанням. Довідник технолога /Н.А.Панов, В.В.Анікін, Н.Г.Бойм та ін. Під заг.ред. А.Н.Панова. – Київ, Техніка, 1991. – 740 с.
11. Паливода Ю.Є., Дячун А.Е., Лешук Р.Я. Інструментальні матеріали, режими різання, технічне нормування механічної обробки. – Навчально-

						Арк.
						55
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

методичний посібник. – Тернопіль: Тернопільський нац.техн.університет ім. Івана Пулюя, 2019. – 240 с.

12. Практикум з дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей машин» : Навчальний посібник / Соловйов С.М., Івахненко М.М., Шумілов О.П., Бобошко В.О., Козленко О.О.; Під заг. ред. проф. Соловйова С.М. – Миколаїв: НУК, 2006.

13. Пістун І.П., Кіт Ю.В., Березовецький А.П. Практикум з охорони праці. – Навчальний посібник. - /За заг.редк.т.н., І.П.Пістуна. – Суми, Вид-во «Університетська книга», 2000. – 207 с.

14. Руденко П.О., Харламов Ю.А. Проектування і виробництво заготовок у машинобудуванні. – Навчальний посібник. Під ред. В.М.Плескача. – Київ, Вища школа, 1991. – 247 с.

15. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні. – Навчальний посібник для машинобудівних спец.вузів. – Київ, Вища школа, 1993. – 414 с.

16. Соловйов С.М., Шумілов О.П., Івахненко М.М., Бобошко В.О., Козленко О.О. Практикум з дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей машин». – Навчальний посібник . Під заг.ред. проф. С.М.Соловйова. – Миколаїв, НУК, 2016. – 172 с.

						Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		56